

## การบอกขนาด

ในกระบวนการออกแบบชิ้นงานทางวิศวกรรมนั้น ผู้ออกแบบจะรับรู้ความต้องการ และคุณสมบัติของชิ้นส่วน หลังจากผู้ออกแบบได้พิจารณาถึงกระบวนการผลิต และชิ้นส่วนมาตรฐานต่างๆ แล้ว ผู้ออกแบบจะกำหนดรูปร่าง ขนาด วัสดุที่ใช้ ความเรียบของผิว ขั้นตอนการผลิต และการประกอบ การเขียนแบบและการบอกขนาดเป็นวิธีการที่ผู้ออกแบบจะสื่อสารสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งผู้ออกแบบไว้แล้วต่อผู้ผลิต

การบอกขนาดที่ดีนอกจากบอกขนาดได้ครบถ้วนเพียงพอต่อการผลิต และมีความสวยงามแล้ว ผู้เขียนแบบจะต้องคำนึงถึงฟังก์ชันการทำงานของชิ้นส่วนที่เขียนแบบ รวมถึงความสะดวกในการอ่านแบบเพื่อการผลิต และการตรวจสอบด้วย โดยในเอกสารนี้จะเริ่มต้นจากการแสดงหลักการ และตัวอย่างของการบอกขนาดแบบต่างๆ และตามด้วยตัวอย่างการบอกขนาดที่สอดคล้องกับฟังก์ชันการทำงานของชิ้นส่วนกล และตัวอย่างการบอกขนาดที่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตตามลำดับ

### 1. หลักการทั่วไปของการบอกขนาด

#### อัตราส่วนในการเขียนแบบ


หากเป็นไปได้ควรจะเขียนแบบให้มีขนาดเท่ากับขนาดจริง เพื่อให้เกิดความรู้สึกของวัตถุนั้นจริงๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าขนาดของวัตถุเล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไปที่จะเขียนแบบ ให้เลือกใช้อัตราส่วนที่เป็นค่าพื้นฐาน ต่อไปนี้

ขนาดจริง	1:1
ย่อส่วน	1:2, 1:5, 1:10
ขยายส่วน	2:1, 5:1, 10:1


การบอกขนาดในแบบที่มีอัตราส่วนย่อ หรือขยาย ให้บอกขนาดจริงๆ ของชิ้นงาน โดยไม่มีการย่อขยาย ตามแบบที่เขียน

#### เลือกใส่ขนาดในมุมมองด้านหน้า

ในการเขียนแบบ โดยปรกติมักจะเลือกมุมมองที่เห็นรูปร่างลักษณะได้ชัดเจนที่สุดเป็นมุมมองด้านหน้าเพื่อให้การอ่านแบบทำได้สะดวก ดังนั้นถ้าเป็นไปได้จึงควรบอกขนาดที่มุมมองด้านหน้าเช่นกัน ถ้าไม่สามารถบอกขนาดในมุมมองด้านหน้าได้ หรือมิติของรูปเห็นได้ชัดเจนกว่าในมุมมองอื่น ให้เลือกใส่มิติในมุมมองอื่นๆ แทนได้ ตัวอย่างการบอกขนาดโดยเลือกมุมมองด้านหน้าเป็นหลักแสดงดังรูปที่ 1

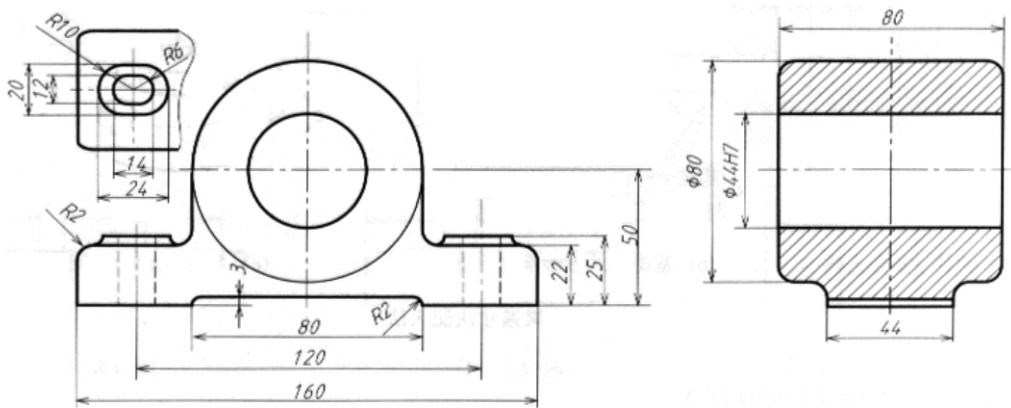

รูปที่ 1 ตัวอย่างการบอกขนาด (เลือกบอกขนาดในมุมมองด้านหน้าเป็นหลัก) [4]

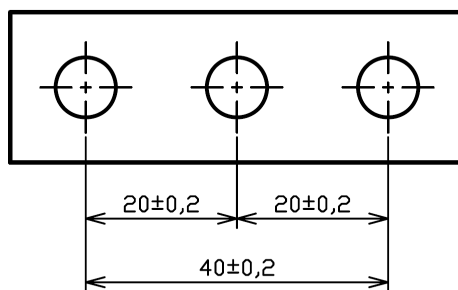

รูปที่ 2 ตัวอย่างการบอกขนาดซ้ำซ้อน และขัดกัน

### ไม่ใส่ขนาดซ้ำซ้อน

การบอกขนาดให้บอกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อป้องกันความสับสนที่ว่าจะใช้ขนาดตัวใดเป็นเกณฑ์ เนื่องจากขนาดแต่ละตัวจะมีช่วงขอบเขตของขนาด การใส่ขนาดที่ซ้ำซ้อนอาจทำให้เกิดการบอกขนาดที่ขัดกันเองได้ นอกจากนี้ ถ้าบอกขนาดเพียงครั้งเดียว หากต้องการแก้ไขขนาดก็สามารถแก้ไขได้โดยง่ายที่ตำแหน่งเดียว ตัวอย่างการบอกขนาดซ้ำซ้อนแสดงดังรูปที่ 2 จากรูปจะพบว่า ระยะห่างระหว่างรูมีขนาดเท่ากับ 20 ม.ม. และมีความคลาดเคลื่อนได้ในช่วง  $\pm 0.2$  ม.ม. จากที่กำหนดเท่านั้นจะได้ว่า ระยะห่างระหว่างรูที่ 1 และรูที่ 3 จะมีค่าได้ตั้งแต่ 39.6 จนถึง 40.4 ม.ม. ซึ่งจะขัดแย้งกับการบอกขนาด ระยะห่างระหว่างรูที่ 1 และรูที่ 3 ซึ่งบอกไว้เท่า  $40 \pm 0.2$  ม.ม.


### ตัวอย่างการบอกขนาด และตำแหน่งในแนวเส้นตรง

ตัวอย่างการบอกขนาด และตำแหน่งในแนวเส้นตรงแสดงดังรูปที่ 3 และสามารถสรุปหลักการคร่าว ๆ ได้ดังนี้


1. ให้เขียนตัวเลขบอกขนาดตรงกลางของเส้นบอกขนาด (Dimension line)
2. ถ้าระยะห่างที่จะบอกขนาดมีขนาดเล็ก สามารถกลับทิศทางหัวลูกศรให้ชี้เข้าหา ระยะที่จะบอกขนาดได้

3. เว้นให้ระยะห่างของเส้นบอกขนาดให้เท่าๆ กัน
4. เว้นช่องว่างระหว่างเส้นโยงเพื่อบอกขนาด (Extension line) กับขอบของวัตถุเล็กน้อย
5. ควรจัดวางให้เส้นโยงเพื่อบอกขนาดไม่ตัดกัน อย่างไรก็ตามถ้าจำเป็นก็สามารถจัดให้เส้นโยงบอกขนาดตัดกันได้


ตัวอย่างอื่นๆ ของการบอกขนาดในแนวเส้นตรงแสดงดังรูปที่ 4 และ 5 จากรูปที่ 4 พบว่าการบอกขนาดสามารถบอกภายในเนื้อชิ้นงานได้ ถ้ามีพื้นที่ว่างเพียงพอ ส่วนรูปที่ 5 ถึงแม้ว่าที่ว่างภายในชิ้นงานจะน้อย แต่ถ้าโยงเส้นออกไปด้านนอกเพื่อบอกขนาด จะต้องโยงออกไปห่างมาก การบอกขนาดที่ระยะนั้นจริงๆ จึงอาจทำให้เห็นขนาดชัดเจนกว่า

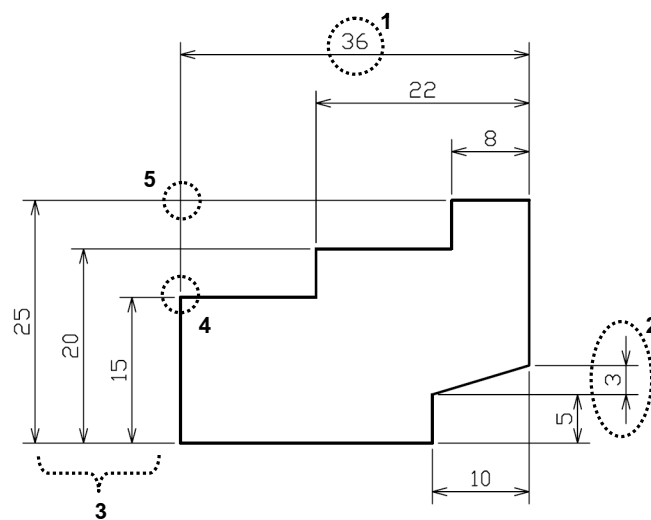

รูปที่ 3 ตัวอย่างการบอกขนาด และระยะในแนวเส้นตรง

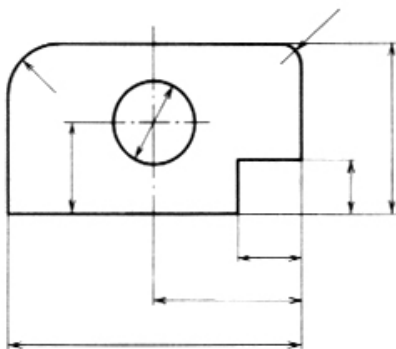

รูปที่ 4 ตัวอย่างการบอกขนาด และตำแหน่ง [5]

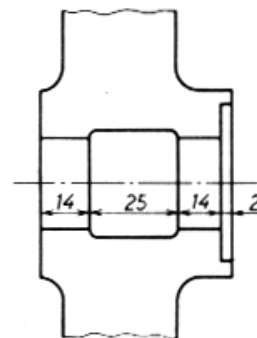


รูปที่ 5 ตัวอย่างการบอกขนาด [5]

### การบอกขนาดของส่วนโค้ง


ตัวอย่างการบอกขนาดของส่วนโค้งแสดงดังรูปที่ 6 การบอกขนาดจะบอกเป็นรัศมีมีความโค้งของส่วนโค้งนั้นๆ และแนวเส้นบอกขนาดจะต้องผ่านจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งนั้น รูปที่ 8 แสดงถึงการบอกขนาดส่วนโค้งในกรณีที่มีรัศมีมีความโค้งของส่วนโค้งนั้นยาวมากๆ จนเลย

ขอบกระดาษที่ใช้เขียนแบบ ในกรณีนี้จะใช้วิธีย้ายจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งมาอยู่ในกระดาษเขียนแบบ แต่สังเกตว่า แนวเส้นบอกขนาดที่ลากจากส่วนโค้งยังต้องผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งอยู่


สำหรับราวต์ (Round) และฟิเลต (Fillet) ซึ่งเป็นการทำให้ชิ้นงานมีความโค้งที่ขอบและมุม ก็บอกขนาดด้วยวิธีเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 7 ในกรณีที่แบบที่เขียนมีจุดที่เป็นราวต์และฟิเลต หลายแห่ง แต่ทุกๆ แห่งมีขนาดเท่ากัน จะสามารถบอกขนาดของราวต์ และฟิเลตได้โดยใช้ข้อความ (Note) ดังแสดงในรูปที่ 9 ตัวอย่างอื่นๆ ของการบอกขนาดแสดงดังรูปที่ 10

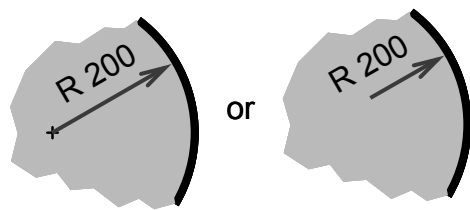


รูปที่ 6 การบอกขนาดของส่วนโค้ง [1]

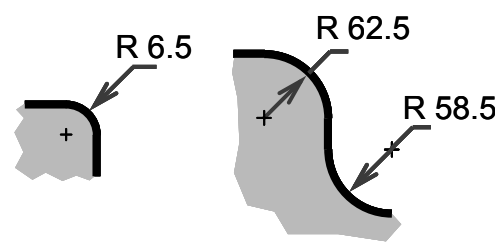


รูปที่ 7 การบอกขนาดของราวต์และฟิเลต [1]

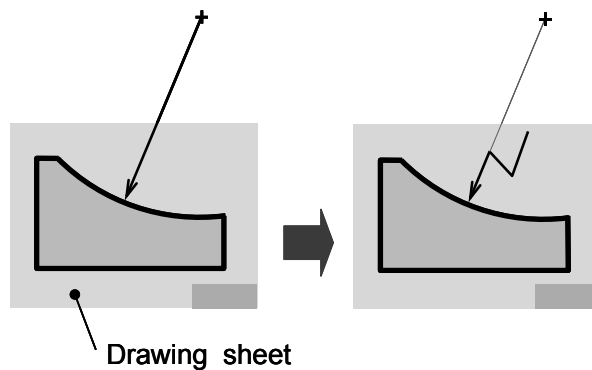


รูปที่ 8 การบอกขนาดส่วนโค้งที่รัศมีมีความโค้งยาวกว่าขอบเขตของกระดาษเขียนแบบ [1]

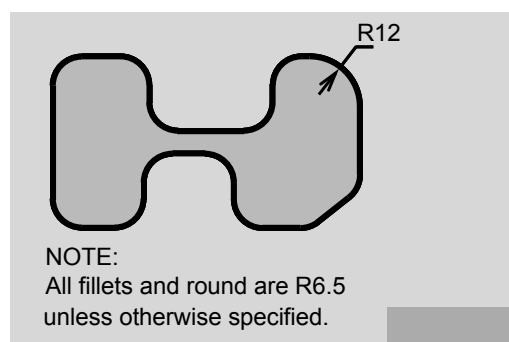

รูปที่ 9 การบอกขนาดของราวต์ และฟิเลต โดยใช้ข้อความ [1]

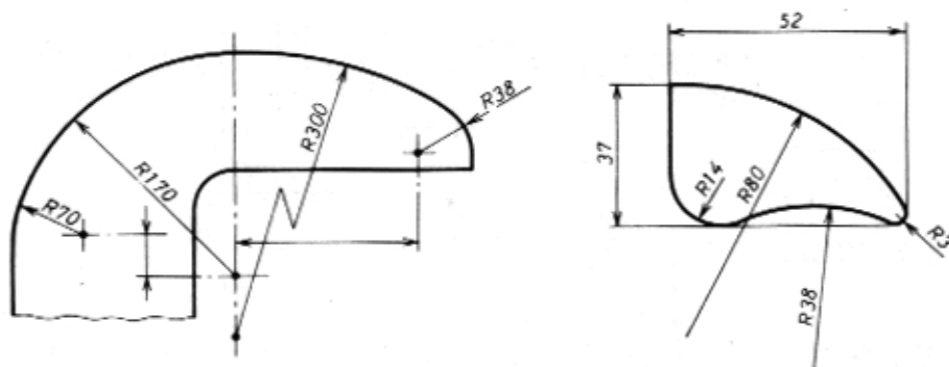

รูปที่ 10 ตัวอย่างการบอกขนาดของส่วนโค้ง [4]

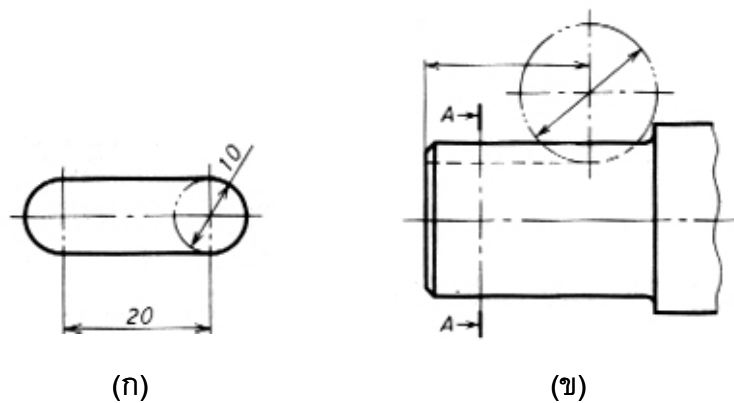


รูปที่ 11 การบอกขนาดส่วนโค้ง ด้วยความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง [5]


จากตัวอย่างต่างๆ จะพบว่าการบอกขนาดส่วนโค้งโดยทั่วไป จะบอกเป็นความยาวรัศมี ส่วนโค้ง จะไม่บอกเป็นความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ใช้สร้างส่วนโค้งนั้น อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจบอกเป็นขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ เช่น กรณีที่มุมที่รองรับส่วนโค้งมีค่ามากกว่า  $180^\circ$  หรือถ้าต้องการจะสื่อถึงอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิต ดังแสดงในรูปที่ 11 สำหรับรูปที่ 11(ก) เป็นรูปของร่องลิ้น การบอกขนาดจะบอกเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกัดซึ่งใช้ทำร่องลิ้น ส่วนความยาวของลิ้นจะบอกเป็นระยะที่หัวกัดต้องเดินเพื่อกัดทำร่องลิ้น ส่วนรูปที่ 11(ข) จะแสดงถึงวิธีการทำร่องลิ้นอีกวิธีการหนึ่ง โดยใช้เครื่องกัดแนวอน การบอกขนาดในกรณีนี้จะบอกเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีดที่ใช้กัด ในรูปนี้แสดงให้เห็นระยะที่ใบมีดกัดจะเดินเข้าไปได้ โดยไม่ชนกับป่าเพลลา

การบอกขนาดส่วนโค้งอาจบอกเป็นความยาวส่วนโค้งได้อีกวิธีหนึ่ง ดังแสดงในรูปที่ 12 จากรูปตะขอ สังเกตว่าความยาวส่วนโค้งของชิ้นงานจะแตกต่าง ตามระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง ดังนั้นการบอกความยาวส่วนโค้ง จึงต้องชี้ให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นความยาวส่วนโค้งของส่วนโค้งใด ในรูปแสดงถึงความยาวส่วนโค้งของเส้นกลางตะขอ


ชิ้นงานที่บอกขนาดความยาวส่วนโค้งโดยวิธีนี้ มักจะผลิตโดยการตัดชิ้นงานให้มีความยาวที่ต้องการ และตัด หรืออให้เป็นรูปร่างที่ต้องการ เช่น ตะขอ ดังแสดงในรูปที่ 12

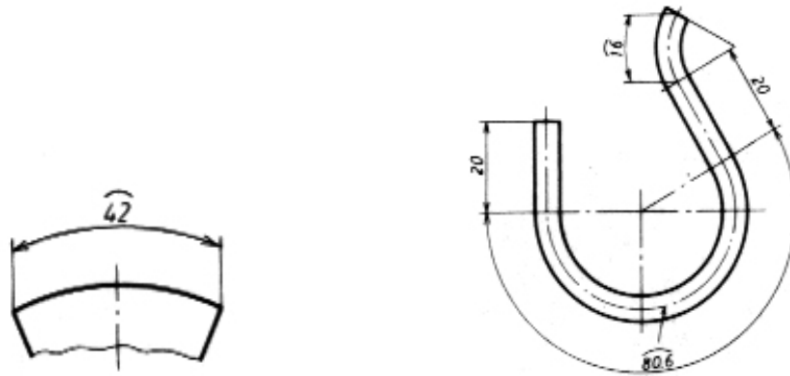

รูปที่ 12 การบอกความยาวส่วนโค้ง [5]

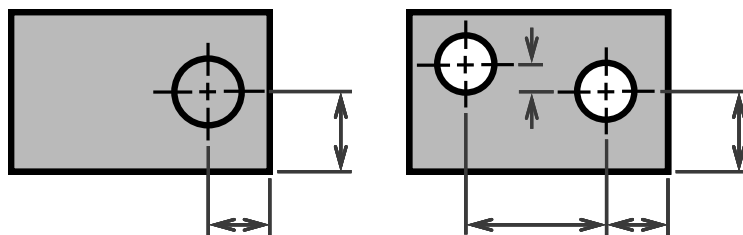

รูปที่ 13 การบอกตำแหน่งของทรงกระบอก และรูเจาะ [1]

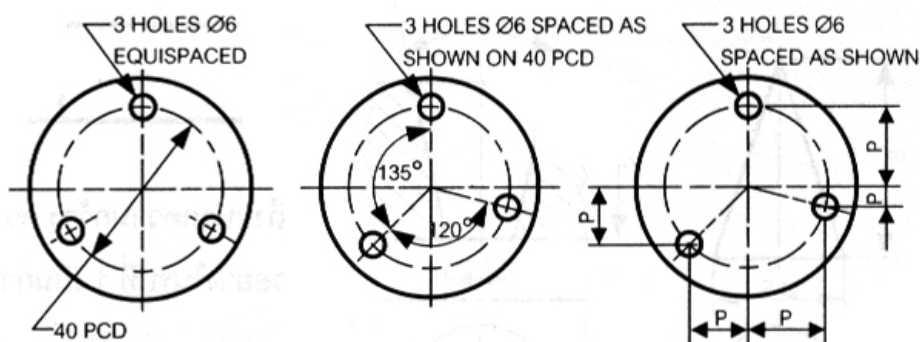

รูปที่ 14 การแสดงตำแหน่งของรูเจาะหลายๆ รู โดยใช้ข้อความ [2]


#### การบอกขนาดทรงกระบอก เพลลา และรูเจาะ

การบอกขนาดของทรงกระบอก เพลลา หรือรูเจาะนั้น แบ่งได้เป็นการบอกตำแหน่ง และการบอกขนาด สำหรับการบอกตำแหน่งนั้นจะบอกเป็นระยะถึงจุดศูนย์กลางของทรงกระบอก หรือรูเจาะ และมักจะบอกในมุมมอง (View) ที่เห็นทรงกระบอก หรือรูเจาะ เป็นรูปวงกลม ดังแสดงในรูปที่ 13 หรือในรูปที่ 4 กรณีที่มีรูเจาะหลายๆ รู อาจจะใช้การบอกตำแหน่งโดยข้อความได้ ดังแสดงในรูปที่ 14


สำหรับขนาดของเพลลา หรือรูเจาะนั้น จะบอกเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการวัด ซึ่งอาจใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ และสอดคล้องกับวิธีการผลิต ซึ่งใช้ดอกสว่านในการเจาะรู ตัวอย่างการบอกขนาดของรูเจาะแสดงในรูปที่ 14 และรูปที่ 15 สำหรับความ

ลึกของรูเจาะนั้น จะวัดถึงส่วนที่เป็นรูเจาะที่สมบูรณ์เท่านั้น นั่นคือจะไม่วัดถึงส่วนยอดที่เห็นเป็นปลายแหลมเนื่องจากปลายดอกสว่าน


สำหรับเพลลา ที่มีการทำปาดหลายๆ ระดับ หรือ รูที่คว้านให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายระดับ การบอกขนาดในมุมมองที่เห็นเป็นวงกลม จะทำให้อ่านแบบได้ยาก ในกรณีเช่นนี้มักจะบอกขนาดในมุมมองที่เห็นเพลลา หรือรูเจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ดังแสดงในรูปที่ 16 และใช้สัญลักษณ์  $\phi$  กำกับ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีมิติที่บอกเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง ในกรณีที่ใช้สัญลักษณ์นิยม เขียนเพลลาแค่ครั้งเดียว และใช้สัญลักษณ์สมมาตร สามารถเขียนบอกขนาดเพลลาได้ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 18

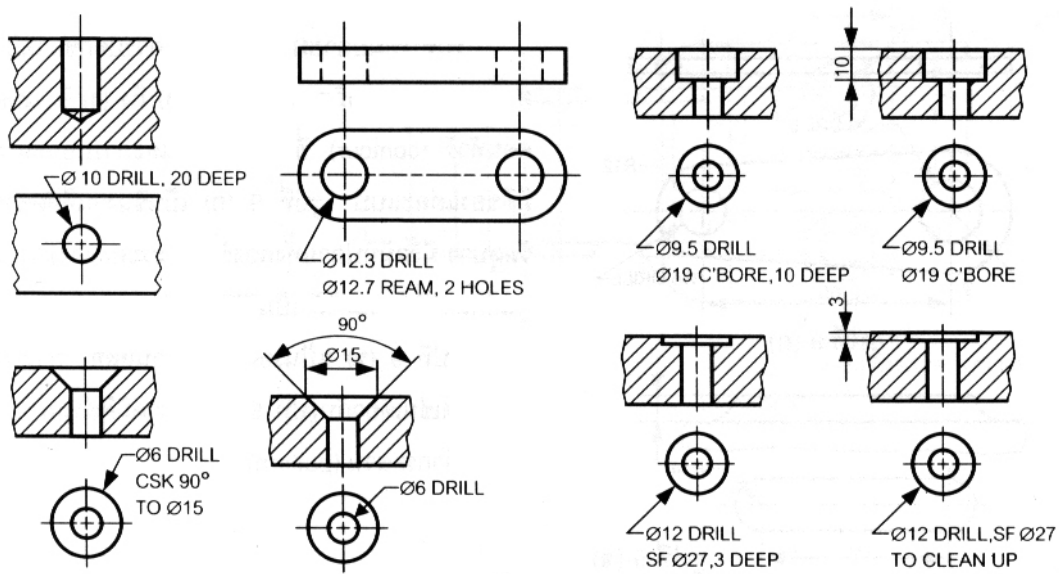


รูปที่ 15 การบอกขนาดรูเจาะ [2]

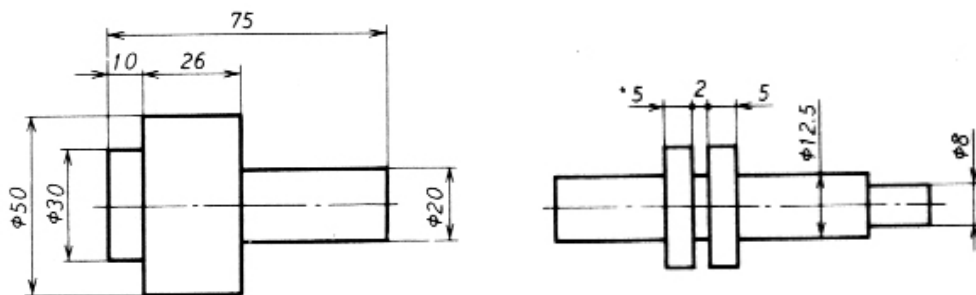


รูปที่ 16 การบอกขนาดเพลลา [5]

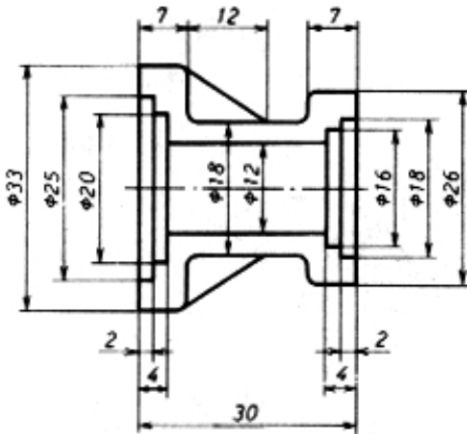


รูปที่ 17 การบอกขนาดรูที่มีการคว้านหลายระดับ [5]

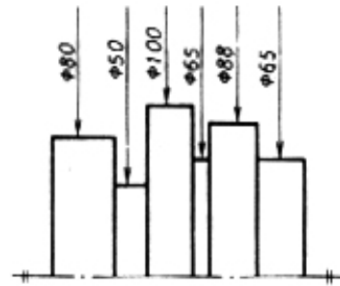

รูปที่ 18 การบอกขนาดเพลลาซึ่งใช้สัญลักษณ์นิยม ในการเขียน [5]

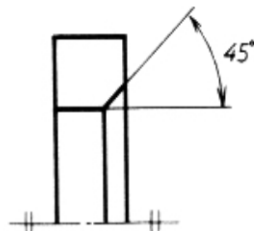

รูปที่ 19 การบอกขนาดมุม [5]

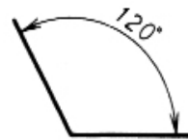


### การบอกขนาดมุม


การบอกขนาดของมุมทำได้ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 19 สังเกตว่าเส้นโค้งที่ใช้บอกขนาดมุมจะเป็นส่วนโค้งของวงกลม ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดยอดของมุม

### การบอกขนาดแชมเฟอร์ (Chamfer)

การทำแชมเฟอร์ คือการลบมุมที่ขอบของชิ้นงานออก วัตถุประสงค์ของการทำแชมเฟอร์คือ ลดความคมของมุมซึ่งอาจเป็นอันตรายในการหยิบจับ สำหรับชิ้นส่วนที่ต้องประกอบกัน เช่น เพลลา กับรูเพลลา การทำแชมเฟอร์ที่ปลายเพลลา และที่ปากรูเพลลา จะทำให้ประกอบชิ้นงานได้ง่ายขึ้น หากไม่ทำแชมเฟอร์ เพลลาและรูเพลลาอาจจะประกอบกันได้ยาก หรือสวมเข้ากันไม่ได้เลย นอกจากนี้การประกอบเพลลาเข้ากับรูเพลลาที่ไม่ได้ทำแชมเฟอร์ อาจเกิดรอยขีดข่วนเนื่องจากมุมของเพลลากับผิวของรูเพลลาได้ ตัวอย่างการบอกขนาดแชมเฟอร์ แสดงในรูปที่ 20 รูปที่ 21 แสดงการบอกขนาดแชมเฟอร์ในกรณีที่มีมุมของแชมเฟอร์มีค่าเท่ากับ 45°

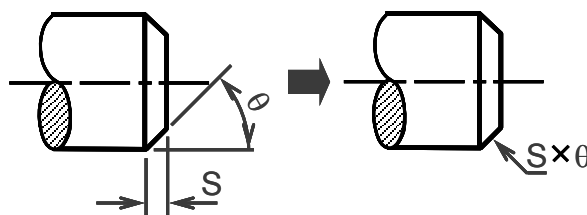

รูปที่ 20 การบอกขนาดแชมเฟอร์ [1]

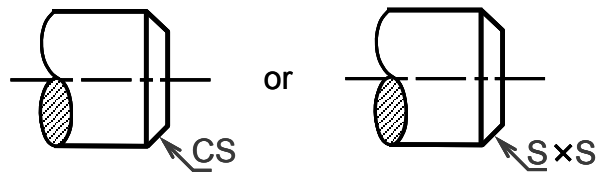

รูปที่ 21 การบอกขนาดแชมเฟอร์ (มุมแชมเฟอร์เป็น  $45^\circ$ ) [1]


### การบอกขนาดร่องลิ้ม และขนาดลิ้ม

ลิ้ม เป็นชิ้นส่วนมาตรฐาน ซึ่งใช้ยึดชิ้นส่วนกลต่างๆ เช่น เฟือง พูลเลย์ หรือคัปปลิง บนเพลา การที่จะใช้ลิ้มยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันได้ จำเป็นต้องทำร่องลิ้มบนเพลาเสียก่อน การบอกขนาดของร่องลิ้มจะบอกได้หลายแบบ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการบอกขนาด ตัวอย่างการบอกขนาดร่องลิ้ม แสดงในรูปที่ 22 และ 23


รูป 22(ก) แสดงการบอกขนาดร่องลิ้ม โดยอ้างอิงจากขนาดมาตรฐานของลิ้ม นั่นคือบอกขนาดเป็นความยาวลิ้มทั้งหมด ส่วนรูป 22(ข) และ 22(ค) เป็นการบอกขนาดโดยอ้างอิงจากระบวนการผลิต นั่นคือจะบอกเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวกัด และความยาวที่หัวกัดต้องเดิน

เนื่องจากความกว้างของร่องลิ้มจะต้องทำให้พอดีกับลิ้ม ดังนั้นขนาดความกว้างของลิ้มจึงเป็นมิติสำคัญที่จำเป็นต้องควบคุม จากรูปที่ 22 จะสังเกตว่าขนาดความกว้างของลิ้มจะกำหนดโดยตรง เพื่อความสะดวกในการวัดขนาด และการใส่ค่าความเผื่อ ตัวอย่างการกำหนดค่าความเผื่อสำหรับร่องลิ้มแสดงดังรูปที่ 24 (N9 หรือ f7 หลังขนาดในรูปที่ 24 แสดงถึงความเผื่อ หรือความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้มีได้ในการผลิต)


นอกจากการบอกขนาดความกว้าง และความยาวของลิ้มแล้ว จากรูปที่ 22 ยังพบการบอกขนาดรัศมีความโค้ง R เพิ่มขึ้นมาด้วย ถึงแม้ว่ามิติตัวนี้จะซ้ำซ้อนกับความกว้างของลิ้ม แต่การใส่ขนาดของรัศมีความโค้งจะยืนยันถึงรูปร่างของร่องลิ้มได้ ดังนั้นในตัวอย่างนี้จึงเพิ่มการบอกรัศมีความโค้งเข้าไปด้วย อย่างไรก็ตามมิติ R จะเขียนอยู่ในวงเล็บ แสดงให้เห็นว่าเป็นมิติช่วย (Auxiliary dimensions) ซึ่งหมายความว่า เป็นมิติที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการอ่านแบบเท่านั้น ไม่ได้เป็นมิติซึ่งเป็นข้อควบคุมในการผลิต และจะไม่มีกำหนดค่าความเผื่อ ข้อสังเกต ในรูปที่ 24 นิสิตจะสังเกตเห็นการบอกมิติช่วยของความยาวเพลา 810 ม.ม. สำหรับมิติควบคุมสำหรับการผลิตในรูปนี้ได้แก่ ความยาวท่อนกลาง 640 ม.ม. และความยาวส่วนบ่าสองข้าง 85 ม.ม.

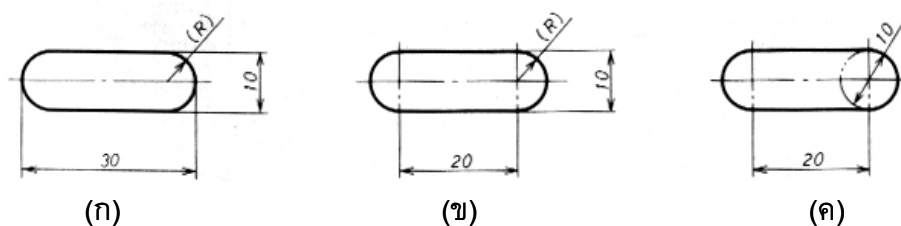

รูปที่ 22 ตัวอย่างการบอกขนาดร่องลิ้ม [5]

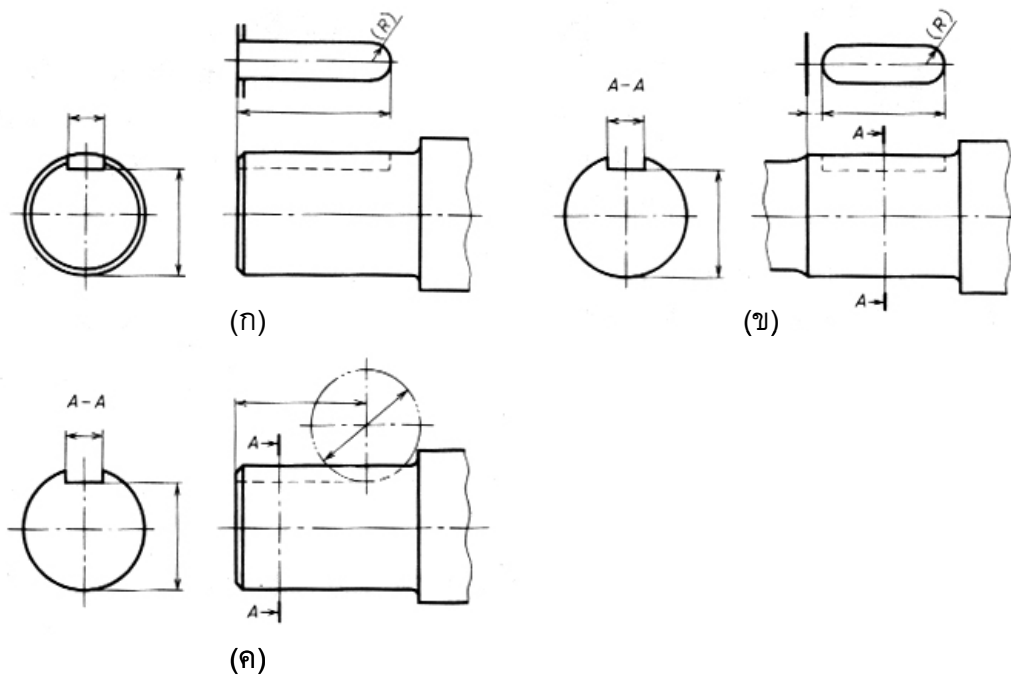

รูปที่ 23 ตัวอย่างการบอกขนาดร่องลิ้ม [5]

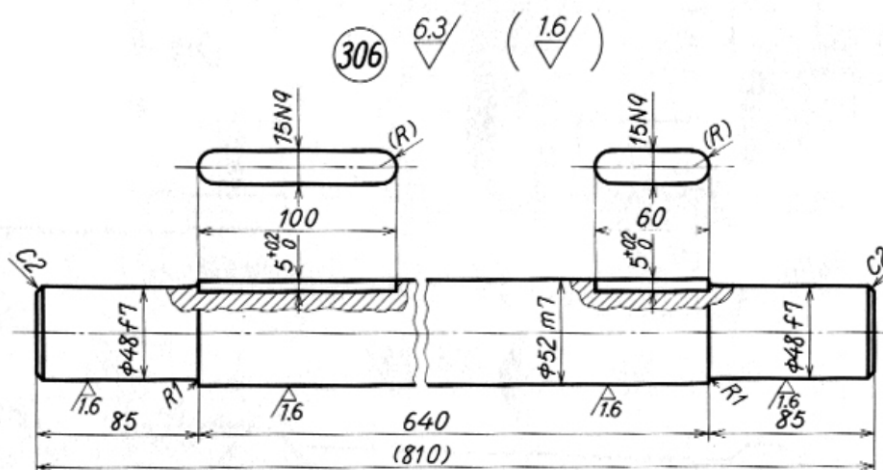

รูปที่ 24 ตัวอย่างการบอกขนาดร่องลิ้มที่แสดงค่าความเผื่อด้วย [5]

การบอกขนาดรูปทรงกรวย


การบอกขนาดรูปทรงกรวย อาจบอกเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งด้าน และมุมเอียง หรือ อาจบอกเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ด้าน ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่ 25 หรือบอกเป็นอัตราเอียง ดังแสดงในรูปที่ 26 ก็ได้

การบอกขนาดรูปทรงกลม


ตัวอย่างการบอกขนาดรูปทรงกลมจะใช้สัญลักษณ์ S (Sphere) นำหน้าขนาดของรัศมี ความโค้ง หรือนำหน้าเส้นผ่านศูนย์กลางความโค้ง ดังแสดงในรูปที่ 27

### การบอกขนาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส


การบอกขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะใช้สัญลักษณ์  $\square$  แล้วตามด้วยความยาวด้านของสี่เหลี่ยม ดังแสดงในรูปที่ 28(ก) สำหรับสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแล้วมีกากบาทอยู่ด้านในที่แสดงในรูปที่ 28(ก) นั้น แสดงให้เห็นว่าผิวนั้น เป็นผิวหน้าราบ การบอกด้วยสัญลักษณ์นี้ช่วยลดจำนวนการบอกขนาดลง ถ้าบอกแบบธรรมดาจะเป็นต้องเขียนมุมมองด้านข้างอีกมุมมองหนึ่ง แล้วบอกขนาดความยาว ความสูงของสี่เหลี่ยมอีก 2 ด้าน ดังแสดงในรูปที่ 28(ข)

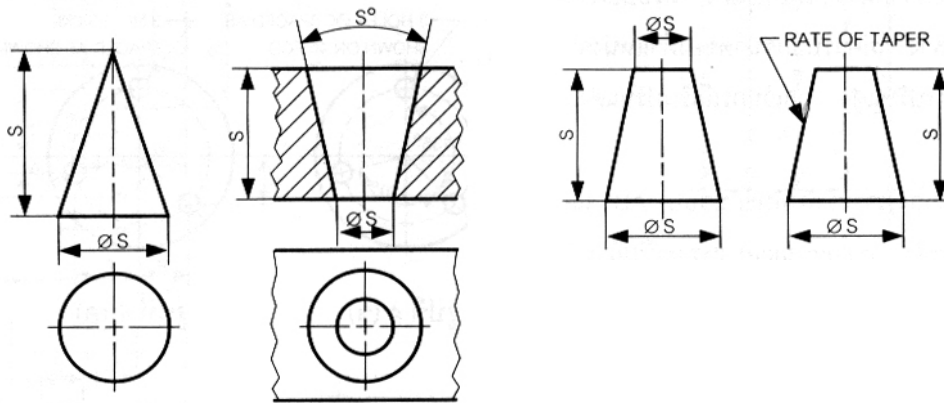


รูปที่ 25 ตัวอย่างการบอกขนาดรูปทรงกรวย [2]

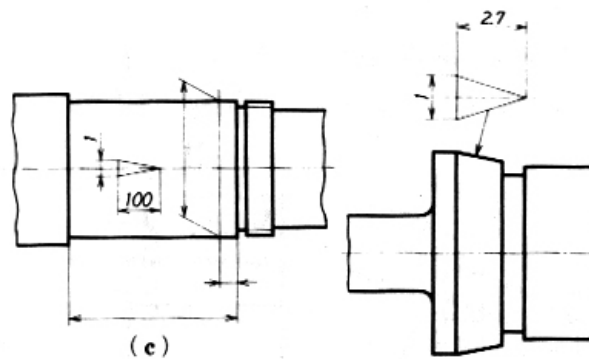


รูปที่ 26 ตัวอย่างการบอกขนาดรูปทรงกรวย [5]

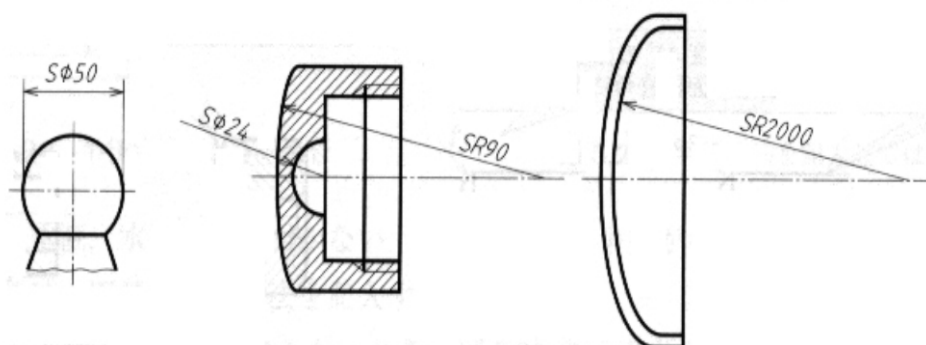

รูปที่ 27 ตัวอย่างการบอกขนาดทรงกลม [4]

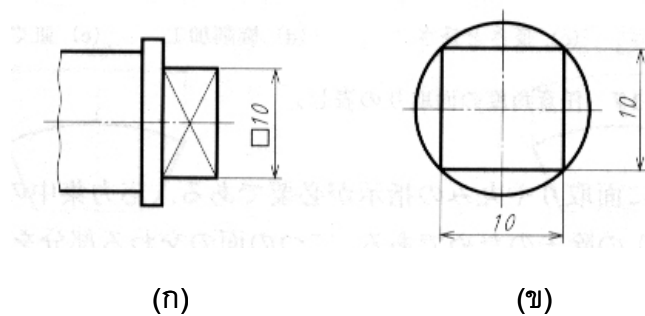

รูปที่ 28 ตัวอย่างการบอกขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส [4]

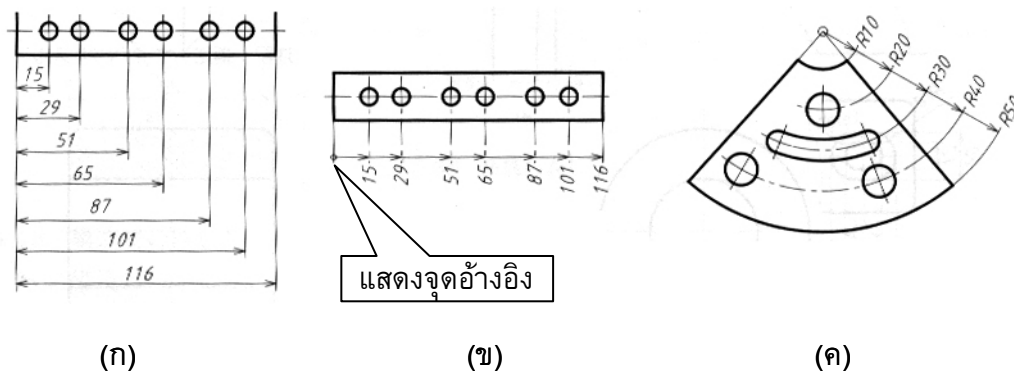


รูปที่ 29 ตัวอย่างการบอกขนาดเทียบกับจุดอ้างอิง [4]


### การบอกขนาดโดยเทียบกับจุดอ้างอิง

ในการผลิต หรือการประกอบชิ้นส่วนกล จะต้องมียุทธศาสตร์ในการผลิต หรือประกอบเสมอ การบอกมิติ มักจะกระทำเทียบกับจุดอ้างอิงนี้ ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 29 อย่างไรก็ตามในการบอกขนาดโดยเทียบกับจุดอ้างอิงในบางครั้งอาจทำให้ดูแบบได้ยาก และสิ้นเปลืองเนื้อที่ ดังตัวอย่างในรูปที่ 29(ก) ในกรณีเช่นนี้ การแก้ไขทำได้ดังตัวอย่างในรูปที่ 29(ข) และ (ค) โดยจะใช้สัญลักษณ์  $\bigcirc$  วงรอบจุดอ้างอิง และเขียนเส้นรังสีโยงออกจากจุดอ้างอิง เพื่อแสดงระยะห่างจากจุดอ้างอิง การบอกขนาดด้วยวิธีที่แสดงในรูปที่ 29(ข) นั้น จะใช้มากในกรณีการบอกขนาดความยาวของเพลลา ซึ่งมีจุดอ้างอิงเพื่อใช้ในการประกอบ เพื่อให้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบบนเพลลาประกอบเข้าในตำแหน่งที่ถูกต้องและใช้งานได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ทั่วไปจะใช้การบอกขนาดแบบ (ก) ถ้าไม่มีขนาดที่ต้องการซ้อนกันมากนัก

รูปที่ 30 และ 31 แสดงการเปรียบเทียบของการบอกขนาดของรูเจาะ โดยบอกเป็นระยะห่างของรูเจาะแต่ละรู และบอกโดยเทียบกับจุดอ้างอิงตามลำดับ ชิ้นงานที่แสดงในรูปที่ 30 และ 31 จะใช้งานได้เมื่อ ตำแหน่งรูบนแผ่นรอง และตำแหน่งของรูเกลียวต้องตรงกัน เนื่องจากการผลิตชิ้นงานต้องมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนในการผลิตเสมอ สมมุติให้เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดเป็น  $\pm 0.1$  ในรูปที่ 30 ถึงแม้ว่าการผลิตจะได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างไรก็ตามความคลาดเคลื่อนจะถูกสะสม ทำให้ระยะห่างระหว่าง A-A' อาจจะเป็น 80.4 มม. และระยะห่างระหว่าง B-B' อาจจะเป็น 79.6 ได้ ทำให้เมื่อสวมเข้าด้วยกันโดยให้ จุด A และ B

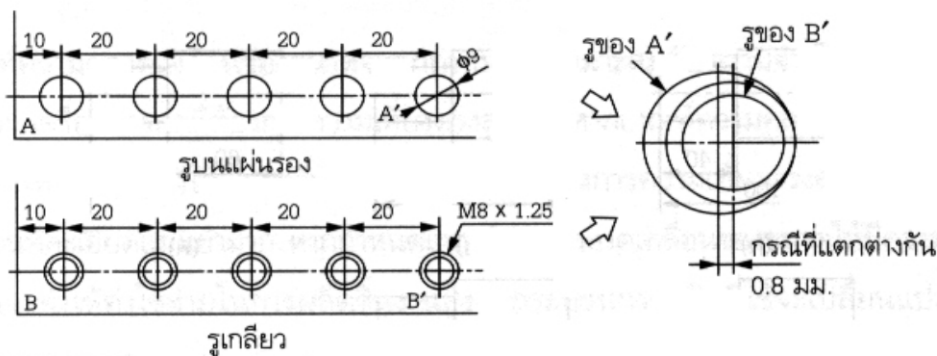

รูปที่ 30 การบอกตำแหน่งรูเจาะโดยบอกระยะห่างระหว่างรู [3]

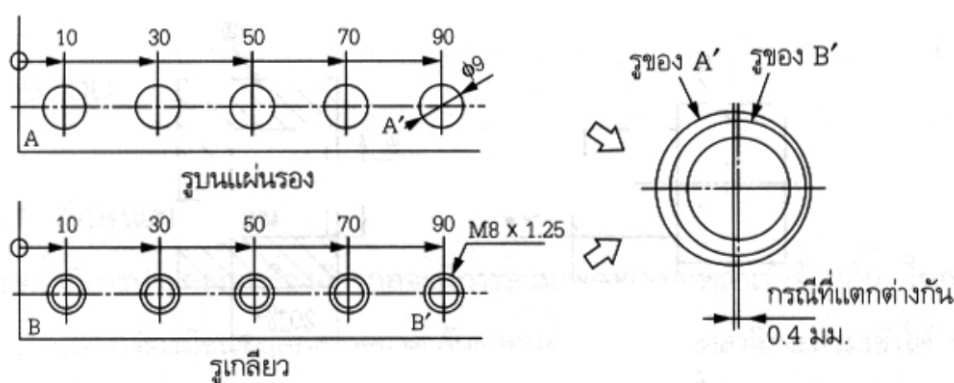


รูปที่ 31 การบอกตำแหน่งรูเจาะโดยเทียบกับจุดอ้างอิง [3]

ตรงกัน จุด A' และ B' จะเยื้องกันถึง 0.8 ม.ม. ซึ่งถึงแม้ว่าจะเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ม.ม. แต่ก็ไม่สามารถสวมสลักเกลียวขนาด 8 ม.ม. ได้

สำหรับการบอกขนาดโดยเทียบกับจุดอ้างอิงที่แสดงในรูปที่ 31 นั้น เนื่องจากการไม่มีการสะสมความคลาดเคลื่อน เมื่อทำการผลิตให้ได้ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่กำหนดก็จะสามารถสวมสลักเกลียวได้ เช่น เมื่อเกณฑ์ของความคลาดเคลื่อนเป็น  $\pm 0.1$  ม.ม. เหมือนการบอกขนาดในรูปที่ 30 จะได้ว่าจุดศูนย์กลางรูจะเยื้องกันได้มากที่สุดเพียงแค่ 0.2 ม.ม. ซึ่งยังสามารถใส่สลักเกลียวลงไปได้

#### การแก้ไขแบบที่เขียนเรียบร้อยแล้ว

ในบางครั้งที่ยังเขียนแบบเรียบร้อยแล้ว แต่พบว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่ การแก้ไขทำได้โดยขีดฆ่าขนาดเดิมทิ้ง แล้วเขียนขนาดใหม่ด้านบนขนาดเดิม สัญลักษณ์สามเหลี่ยมและมีตัวเลขเขียนด้านใน แสดงเลขที่ของการแก้ไข และอาจเขียนหมายเหตุการแก้ไขประกอบด้วย ตัวอย่างการแก้ไขแบบแสดงในรูปที่ 32

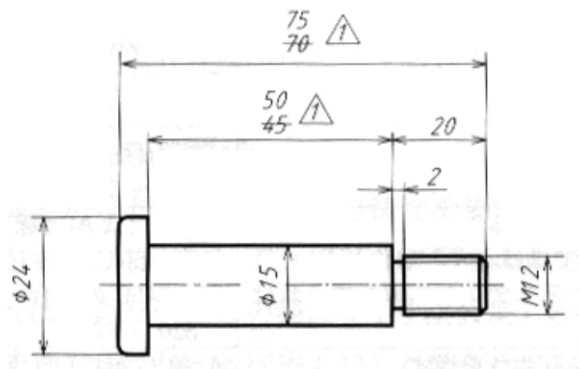

รูปที่ 32 ตัวอย่างการแก้ไขแบบ [4]

## 2. การบอกขนาดที่สัมพันธ์กับฟังก์ชันการทำงานของชิ้นส่วนกล


รูปที่ 33 แสดงถึง แบริกเก็ต (Bracket) ซึ่งใช้สำหรับรองรับเพลลาและวางบนผิวชิ้นงานที่อยู่ในแนวระดับ เมื่อพิจารณาถึงฟังก์ชันการทำงานของแบริกเก็ต พบว่าผิวด้านล่างของแบริกเก็ต และผิวขอบ A ซึ่งใช้ประกอบกับฐานรองรับ ต้องมีการปรับผิวให้เรียบเสียก่อน จึงจะทำให้ประกอบได้พอดีและเพลลาที่สวมกับแบริกเก็ตอยู่ในแนวระดับได้ สัญลักษณ์  $\nabla$  ซึ่งแสดงถึงการปรับแต่งผิวที่ผิวเหล่านี้ การบอกขนาดในกรณีเช่นนี้จะกำหนดผิวที่จำเป็นต้องมีการปรับแต่งเป็นผิวอ้างอิงในการบอกมิติ และการบอกขนาดจะบอกเทียบกับผิวอ้างอิง ในตัวอย่างนี้คือ ผิว A และผิว B

แบริกเก็ตที่แสดงในรูปที่ 33 จะประกอบกับชิ้นงานอื่น และใช้งานได้นั้น ขนาด (s, Size) และตำแหน่ง (p, Position) ต่อไปนี้จำเป็นต้องถูกผลิตอย่างแม่นยำ

1. ตำแหน่งของรูเจาะ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับฐานรองรับ
2. ตำแหน่งทั้งในแนวตั้งและแนวระดับของจุดศูนย์กลางแบริกเก็ตซึ่งต้องประกอบกับเพลลา
3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่ใช้สวมเพลลา

มิติที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของชิ้นงาน เรียกว่า Functional dimension มิติเหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องเขียนแสดงในแบบรายละเอียดโดยตรง และมักจะแสดงค่าความเผื่อไว้ด้วย


สำหรับมิติอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก Functional dimension จะเรียกว่า Non-functional dimensions มิติเหล่านี้จำเป็นต้องรู้เพื่อการผลิต แต่ไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การทำงานของชิ้นงาน ตัวอย่างของ Non-functional dimensions ในรูปที่ 33 ได้แก่ ความกว้างของแบริกเก็ต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอกของแบริกเก็ต หรือความหนาของฐานแบริกเก็ต เป็นต้น มิติเหล่านี้อาจจะมีขนาดคลาดเคลื่อนได้บ้างก็ยังสามารใช้งานได้ มิติเหล่านี้จึงไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ และไม่ต้องการกำหนดค่าความเผื่อ

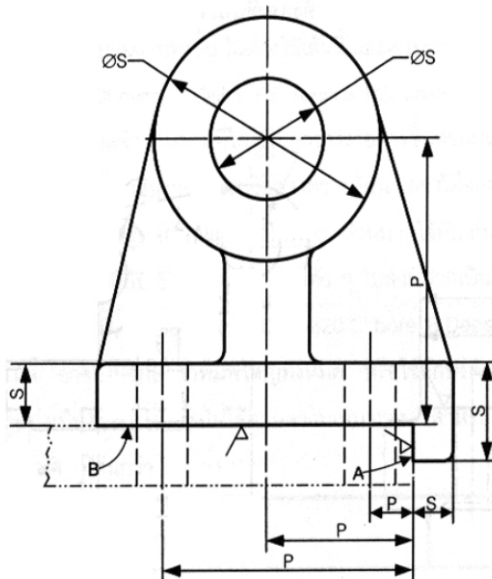

รูปที่ 33 การบอกขนาดของแบร็กเก็ตซึ่งใช้รองรับเฟลา [2]

ลองคิดดู

รูปที่ P-1 แสดงการบอกขนาดของชิ้นส่วน 2 ชิ้น ได้แก่ แบร็กเก็ต และบอดี ซึ่งต้องประกอบกัน ให้นิสิตพิจารณาว่าการบอกขนาดในตัวอย่างที่แสดงมีผิวใดเป็นผิวอ้างอิงบ้าง และพิจารณาการบอกมิติต่างๆ ว่าสัมพันธ์กับการทำงานของชิ้นงาน และการประกอบอย่างไร

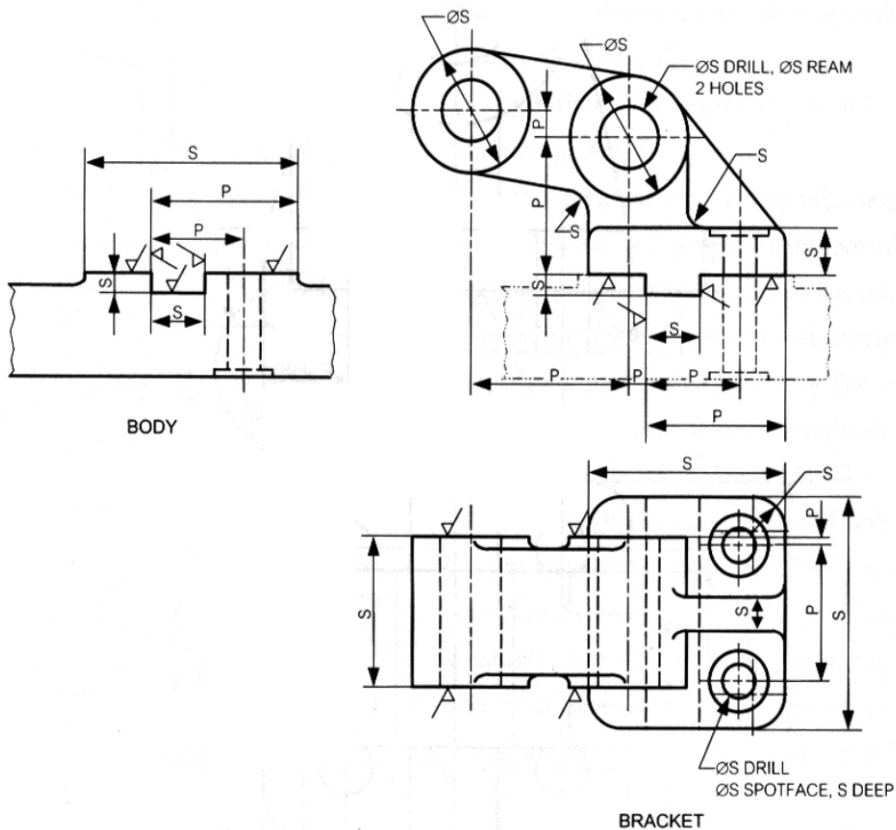

รูปที่ P-1 ตัวอย่างการบอกขนาดของแบร็กเก็ต และบอดี [2]


### 3. การบอกขนาดสัมพันธ์กับการผลิต

การบอกขนาดสัมพันธ์กับการผลิตนั้น หมายถึงการบอกขนาดให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต ทำให้ผู้ผลิตอ่านแบบได้ง่าย เข้าใจได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมาคำนวณมิติเพื่อผลิต


รูปที่ 34 แสดงถึงการวางตำแหน่งแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต ซึ่งคือการกลึง เนื่องจากหัวจับของเครื่องกลึงจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ การกลึงจะเริ่มจากทางด้านขวามือไปยังซ้ายมือเสมอ ดังนั้นการเขียนแบบจึงควรวางปลายด้านที่เรียวไว้ทางด้านขวามือ จะทำให้ผู้ผลิตอ่านแบบและทำงานได้ง่ายกว่า

กรณีการคว้านรูด้านในด้วยเครื่องกลึงจะคล้ายคลึงกัน เพียงแต่ขนาดรูทางด้านขวามือต้องใหญ่กว่าด้านซ้ายมือ เพื่อจะได้เปิดพื้นที่ให้มีดอกกลึงเดินไปคว้านรูด้านในได้


รูปที่ 35 แสดงตัวอย่างการบอกขนาดให้สอดคล้องกับการกลึง ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังแสดงในรูปที่ 36 ดังนี้

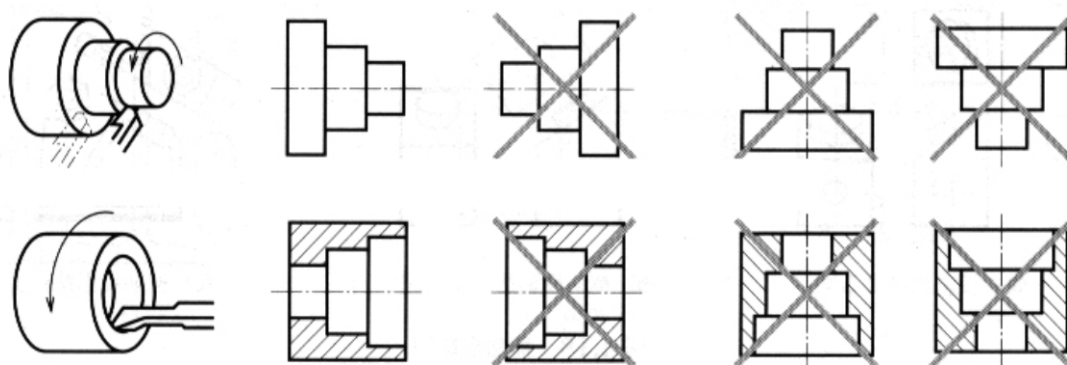

รูปที่ 34 การวางตำแหน่งแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต (การกลึง) [4]

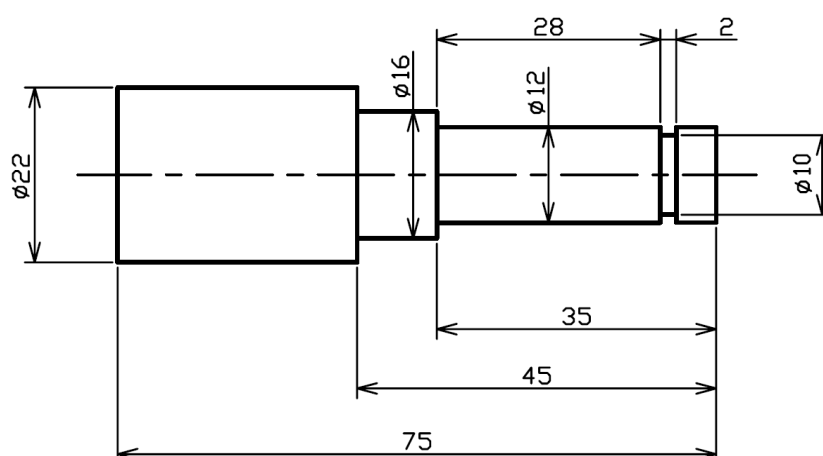

รูปที่ 35 ตัวอย่างการบอกขนาดให้สอดคล้องกับกระบวนการกลึง

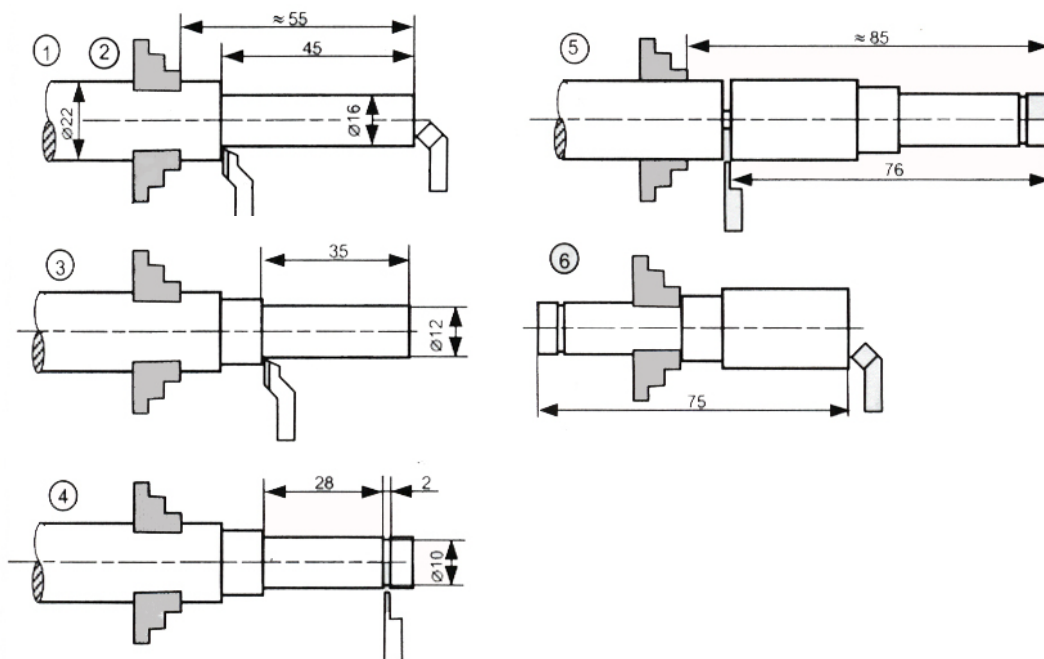

รูปที่ 36 ขั้นตอนการกลึงชิ้นงานตามแบบรูปที่ 35 [2]

1. จับชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 ให้ปลายห่างจากหัวจับประมาณ 55 ม.ม.
2. ทำการปาดหน้าและกลึงชิ้นงานให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ม.ม. ยาว 45 ม.ม.
3. กลึงชิ้นงานให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม. ยาว 35 ม.ม.
4. ช่วงระยะ 28 ม.ม. จากบ่าเพลาสี้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม. กลึงร่องที่มีความกว้าง 2 ม.ม. จนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ม.ม.
5. ขยับมาจับชิ้นงานให้ห่างจากปลายเพลาระมาณ 85 ม.ม. และตัดชิ้นงานให้มีความยาวประมาณ 76 ม.ม.
6. กลับชิ้นงาน และปาดหน้าให้ได้ความยาว 75 ม.ม.

จะเห็นว่าขนาดความยาว 35 45 75 28 และ 2 ม.ม. จะถูกบอกโดยสอดคล้องกับขั้นตอนการผลิตตั้งที่กล่าวมาข้างต้น

### เอกสารอ้างอิง

1. นิพนธ์ วรรณโสภากย์, เอกสารประกอบการเรียนวิชา 2103105 พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม, มิถุนายน 2550
2. จำรูญ ตันติพิศาลกุล, เขียนแบบวิศวกรรม 2 (เขียนแบบเครื่องกล) พิมพ์ครั้งที่ 9, ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547
3. Yoneyama Takeshi, แนวคิดและวิธีการออกแบบเครื่องจักรกล, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), 2548
4. Fujimoto et al., Shoshinsha no tame no kikai seizu, Morikita, 2005 (in Japanese)
5. Yoshizawa, JIS kikai seizu, Morikita, 1995 (in Japanese)